

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Them Andelsmejeri A.m.b.a**

Adresse **Rustrupvej 16**

Postnr./By **8653 Them**

CVR-nr. **38201115** Aut.nr. **M274**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	4
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianmeldelse virksomheds-karantæne, autorisation eller registrering frataget

Kontroltype og -aktivitet	
☐ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☒ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden. Bødeforelæg på 20.000 kr. er fremsendt.

Følgende er konstateret: I Kitrum 1 ses der afskallende maling på væggene. Virksomheden oplyser, at vedligeholdet i dette rum er status quo, da de sammen med håndværkere afprøver forskellige løsninger, hvorfor de også indhenter tilbud på reparation af det nødvendige vedligehold.

I Kitrum 2 er der implementeret emfang, der sammen med ventilatorer har mindsket mængden af kondensdråber fra loft, set i forhold til tidligere kontrolbesøg. Der ses stadig kondensdannelse på loftplader direkte over ostereoler med produkter. Alle ostereoler har øverste hylde fri for produkt for sikring mod kondensdråber.

Loftpladerne fremstår med rustbelægninger i huller og samlinger samt rustne bolte ved fæstninger. Virksomheden oplyser, at de har en plan for udskiftning af pladerne, således at der ikke er rustbelægninger, dette ved skift af hele plader og påsætning af samlingsstykke. I Kitrum 2 er udskift af loftplader ikke muligt før ombygning af loftskonstruktion. Virksomheden oplyser, at de muligvis kan skifte i dette rum om tre måneder.

I Kitrum 2 ses der kondensdråber fra kondensator med rustbelægninger og skimmellignende vækst. Kondensdråber er direkte over reoler med produkt.

I Kitrum 3 ses der massiv kondensdannelse og -dråber fra loftplader med rustne samlinger og rustne bolte. Områderne flere steder direkte over opbevaring af ostereoler med produkt. Der ses også her

kondensdråber fra kondensatorer langs væggene, direkte over opbevaring af produkt på ostereoler.

Virksomheden oplyser, at der påbegyndes udbedring af loftplader i samlinger i Kitrum 3 indenfor de kommende dage.

04-05-2023

Dato

3 timer

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Them Andelsmejeri A.m.b.a**

Adresse **Rustrupvej 16**

Postnr./By **8653 Them**

CVR-nr. **38201115**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

I Kitrum 2 ses der enkelte områder med huller i gulvbelægningen samt huller og revner i overgangen fra Kitrum 2 til ostevaskerstation/område.

I Kitrum 3 ses der store huller i gulvene samt mindre revner ved tidligere reparationer.

Virksomheden har fremvist dokumentation på, at de er bevidste om områderne i gulvene og dette udbedres indenfor den kommende uge. Gulvene i overgangen mellem Kitrum 2 og ostevaskerområde er oplyst som reparationer, der udføres sidst i maj måned.

Der er medtaget billededokumentation, som er gennemgået med virksomheden.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har en plan for at komme i mål med huller i gulve og hulkebler. I forhold til kondens, så har vi gjort meget og er kommet frem til, at der skal ændres i konstruktionen over loftet, hvilket gør, at vi ikke kan udskifte loftsplader i Kitrum 2 før dette er på plads. Vi mener vi er kommet meget langt med kondensproblematikken og påtænker efterisolering for at komme på et acceptabelt lavt niveau. Dette kan vi først udføre, når konstruktionen af loftet kan bære den ekstra isolering.

Generelt mener vi, at lidt kondens er ok, da det er nødvendigt for vores produktion. Vi læner os op ad vores risikovurdering af, at kondensen ikke kommer i berøring med produkterne, grundet den øverste plade på reolerne. Vi vil dog gerne rusten til livs, da det vil være svært at afvise via analyser, at rust kommer i berøring med produktet.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

04-05-2023

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift